

## **Accidente en Puente Grúa<sup>29</sup>**

### **✓ Relato del caso:**

En dependencias de la empresa Copihue S.A., se realizaban labores de movimiento de estructura de hormigón con grúa. El día del accidente, el Sr. Roberto Ardiles se encontraba realizando labores de banderillero, cerca de las ruedas de la grúa. Momento en el que la grúa atrapa la pierna del Sr. Ardiles. Los trabajadores que estaban cerca gritaron al operador de la grúa, el que no escuchó sus gritos. La rueda de la grúa pasa completamente por el cuerpo del trabajador falleciendo en el lugar.

En el sector existe falta de orden y limpieza para la realización de las labores. De acuerdo al documento de mantención de la empresa, la grúa pesa 40 toneladas.


Revisados los documentos de la empresa, ésta no cuenta con procedimientos de trabajo seguro (PTS) para las labores de movimiento de materiales con grúa.

### **✓ Listado de hechos:**

1. Se realizan labores de movimiento de estructura de hormigón con grúa.
2. Trabajador accidentado efectuaba labores de banderillero.
3. Se encontraba realizando labores cerca de las ruedas de grúa.

4. La grúa atrapa la pierna de trabajador.
5. Los otros trabajadores gritan al operador quién no escucha los llamados.
6. La rueda de la grúa pasa completamente por el cuerpo del trabajador.
7. Trabajador fallece.
8. Grúa pesa 40 toneladas.
9. En el patio de acopio se detectan condiciones de falta de orden y limpieza.
10. Ausencia de procedimiento de trabajo seguro en las labores de movimiento de materiales con grúa.

✓ **Construcción del árbol:**

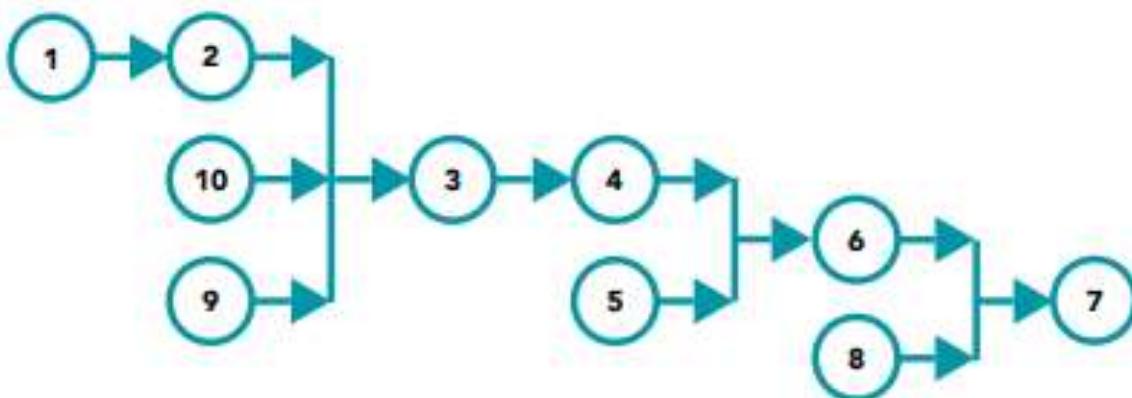

✓ **Codificación de hechos causantes del accidente:**

Considerando los hechos causales del accidente según el caso descrito, la codificación de estos, según la Matriz de Factores de Causas de Accidentes del Trabajo, sería:

Códigos	Glosa
1105	Inexistencia o deficiencias de Procedimiento de Trabajo Seguro (PTS) en la o las empresa (s) del accidente.
1107	Inexistencia o deficiencia en la coordinación entre trabajadores para la realización del trabajo. Deficiencias del trabajo en equipo.
4515	Estructuras del lugar de trabajo mal construidas.